


Lokalitet

1 Aggersundvej i Torslev

Problemstilling	Dårlig oversigt
------------------------	-----------------

Udpegning	Skole
------------------	-------

Uheld i alt (2014-2018)	I	Tilskadekomne i alt	0
Personskadeuheld	0	Dræbte	0
Materielskadeuheld	1	Alv. Tilskadekomne	0
Ekstrauheld	0	Let. Tilskadekomne	0
	ÅDT	Gns. hast	85%
Aggersundvej			

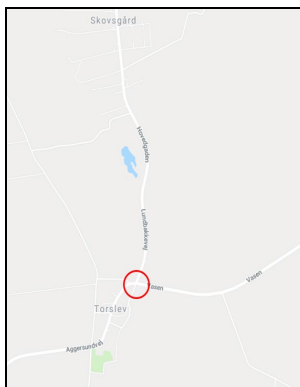

Eksisterende forhold



Eksisterende forhold

Krydset Aggersundvej/Vasen/Lundbakkevej er et prioriteret T-kryds. Det er en eksisterende overkørsel til Under Gyden i chaussesten modsat Lundbakkevej, hvorfra der er meget dårlige oversigtforhold pga. at Aggersundvej kurver vest for krydset. Der er ingen cykelfaciliteter på hverken Aggersundvej eller Lundbakkevej. Der er etableret fire bump på Aggersundvej/Vasen gennem Torslev. Det er umiddelbart ikke stor effekt i bumpene. Der færdes mange færdselshandicappede på cykel i og omkring krydset.

Løsningsforslag

Der etableres en hastighedszone (40 km/t) i Torslev umiddelbart omkring T-krydset med Lundbakkevej. De eksisterende bump ved byzonetavlen fastholdes, mens et eksisterende bump ombygges til 40 km/t og pudebump. Der suppleres med et bump på Aggersundvej, mens bumpet tættest på Lundbakkevej fjernes. I stedet etableres krydset som hævet krydsflade. Den eksisterende overkørsel umiddelbart vest for T-krydset vinkles 90 grader til Aggersundvej ved en opstramning af overkørslen.

Forventet effekt

<i>Faktisk trafiksikkerhed</i>	X				
<i>Oplevet trafiksikkerhed</i>	X				
<i>Fartdæmpning</i>	X				
<i>Selvforklarende</i>	X				

Principskitse



Skønnet pris

Projekt	Antal	Anlægsskøn
Pudebump (et nyt og ombygning af et samt fjernelse af et)		75.000
Hævet krydsflade	1 stk	250.000
Hastighedszone	6 tvl	25.000
<i>Sum</i>		350.000